




Datum : 25-01-2017
Produkt : XR / HR
Datum zveřejnění : January 2017

Řešení výskytu závad:

- Z praktických zkušeností nutno brát zřetel na chybné zapojení zapalovací elektrody, která se nesmí dotýkat stěny ventilátoru

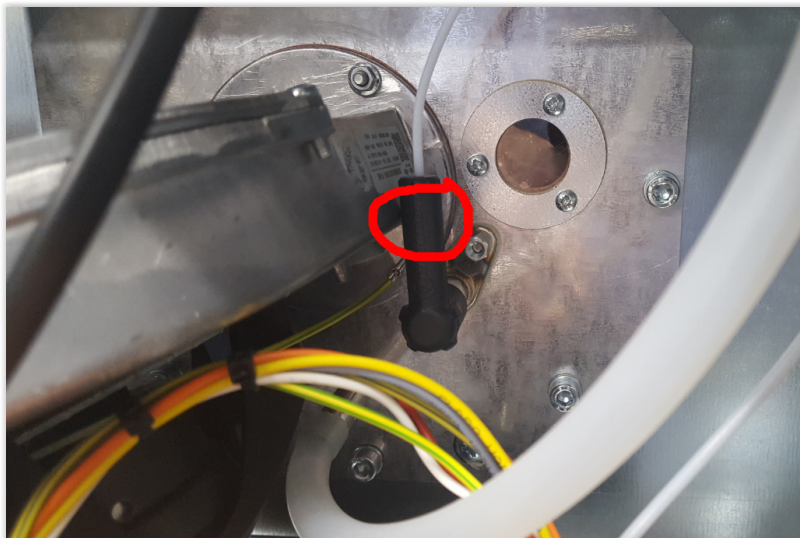

Popis závady

V některých případech se koncovka zapalovací elektrody může dotýkat stěny ventilátoru. To může být důvod ke špatnému nebo hlučnému zapalování.



V takovém případě otočte koncovku zapalovací elektrody směrem od stěny ventilátoru. Dále přívodní zapalovací kabel zformujte tak, aby se nedotýkal žádných vodičů, žádných kabelů.

V případě nedodržení může dojít k poškození řídicí desky.